Ior Calibrator Calib - IRV

取扱説明書

このたびは、lorキャリブレータ Calib - IRV を お買い上げいただきありがとうございます。

で使用前に、この《取扱説明書》をよくお読みの うえ、正しくお使いください。

この取扱説明書は、いつでも使用できるように 大切に保管してください。



Let's Create New Concepts of Instruments マルチ計測器株式会社〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町一丁目 26番 秋葉原村井ビル 7F TEL 03-3251-7013 FAX 03-3253-4278

・・・ 取扱説明書に関する注意事項 ・・・

- ●この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
- ●本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- ●製品本来の使用方法および、取扱説明書に規定した方法以外での使い方に 対しては、安全の保障は出来ません。
- ●本書の安全性に関する指示事項には、必ず従ってください。
- ●取扱説明書の内容は、製品の性能、機能向上などによって将来予告なしに 変更することがあります。
- ●取扱説明書に記載した画面内容と、実際の画面内容が異なる場合があります。
- ●図は一部を省略したり、抽象化して表現している場合があります。
- ●取扱説明書の内容に関しては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、 記載漏れなどに気づいたときは、ご連絡ください。
- ●取扱説明書の全部または、一部を無断で転載、複製することを禁止します。
- ●保証書(保証規定)をよくお読みください。(最終ページ)

もくじ

安	全上の	ご注	意	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
1. 概	要・		•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2. 使	用前の	注意	事具	頁·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
3.名	部の名	称と	機能	能 <i>0</i>	D説	明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
4. 取	极方法	.																										
4.1	使用前	前の準	≛備	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
4.2	ウォー	-ムフ	マッ	プ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
4.3	操作方	法																										
4.3	.1 lor C	Calib	ratio	on	τ-	- l	ごて	气	 声用	す	- Z	場	#	ì·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
4.3	.1 Free	Cali	bra ⁻	tio	n T	-	-	7	使	用	g	る	場	合	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
4.4	警告機	\能'	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
4.5	その他	也の様	態能	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
5.製	品仕様	į																										
5.1	一般仕	上様・	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
5.2	基本仕	上様(lor	Ca	libr	ati	or	ı T	=-	- -	`)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
5.3	基本仕	上様(Fre	e (Calil	bra	atio	on	Ŧ	_	ド)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
6. ア	'フター	サー	ビラ	ス・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26
7 亿	電形につ	117																										20

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ●本器を安全にで使用いただくため、この「安全上ので注意」をよくお読みの うえ、正しくで使用ください。
- ここに示した注意事項はお使いになる人や他の人々への危害、財産への損害 を未然に防止するための内容を記載してあります。

● 告・この表示は、取り扱いを誤った場合に、「死亡または重症を負う ・ 可能性が想定される」内容を示しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合に、「損害を負う可能性が想定

⚠ 注意: される場合および、物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

○ 使用環境

⚠注意

- ●直射日光や高温多湿、結露するような環境下での、保存や使用はしないでください。
- ●酸、アルカリ、有機溶剤、腐食性ガス等の影響を受ける環境で使用しないでください。
- ●機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないでください。 故障の原因となります。
- ●強磁界を発生するもの、または帯電しているものの近くで使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- ●本器は防水、防塵構造となっていません。ほこりの多い環境や、水のかかる環境では使用しないでください。故障の原因となります。

○ 使用条件、接続

҈警告

感電の恐れがあります。

●本器は低圧用です。AC 500 V 以下の電路で使用してください。 使用前に使用回路電圧の確認を行ってください。

<u>感電や感電事故の恐れがあります。</u>

●雨や湿気にさらされた状態、水滴が付着した状態、または濡れた手での 使用は避けてください。

感電や火傷事故、発火事故の恐れがあります。

●本器の電源は AC 100 V ± 10 % です。指定電源電圧範囲外で使用しますと、本器の破損や事故になります。範囲外では絶対に使用しないでください。

⚠注意

◇安全にお使いいただくために

- ●本器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ●各ケーブルの上に重いものを乗せたり、改造しないでください。
- ●各ケーブルの付け根は、折ったり、引っ張ったりせず、取扱には十分注意 してください。
- ●接続コードの取り外しは、コード自体を引っ張らず、ロックを緩めてから、 コネクタ部を持って外してください。コード自体を引っ張ると、コードに 傷がつき、誤動作、感電の原因となる場合があります。
- ●電圧取込棒にかぶせてある絶縁キャップは感電防止のために施してあります。無くさないようにしてください。

1. 概要

lor Calibrator Calib - IRV(以下「本器」と称する)は、弊社の IRV クランプリーカを校正する試験器です。

lo, lor クランプリーカ、クランプリーカ(漏れ電流クランプ)の普及に伴い、微少電流測定性能を定期的に校正(Calibration)管理する必要があります。 しかし、現状では、校正装置が無く、メーカー校正などに頼るのみでした。

本器には、lor Calibration モードと、Free Calibration モードの 2 つのモードがあり、lor Calibration モードは弊社の IRV クランプリーカを効率よく校正できるモードになっています。Free Calibration モードは発生電圧、発生電流、位相を任意に設定できるようになっています。

本器を有効に活用することで、正確な lor 測定を行うことができます。


2. 使用前の注意事項

開梱が終わりましたら、外観を点検し、付属品を確認してください。 万一損傷や不足品がありましたら、お買い上げの販売店又は弊社までご連絡 ください。

《付属品》

携帯ケース・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1
電圧取り込み棒(赤、白、絶縁キャップ付)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1 set
電流出力コード(セフティープラグ付)・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1
アース板 (GND コード付)・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1
電源コード(メタルコネクタ付)・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1
アースコード・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 1

3. 各部の名称と機能の説明

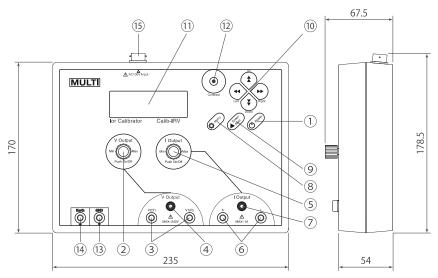

(各部の説明と機能)

- ① 電源スイッチ (POWER): 本器の電源を ON / OFF します。
- ② V Output ロ ー タ リ ー:周波数、Line、電圧設定用です。 スイッチ 電圧出力を ON / OFF します。
- ③電 圧 出 力 端 子:電圧出力端子です。AC 240 V 出力しますので感電

に注意してください。

AC 100 V 時、負荷電流 3.3 mA 以上で出力遮断 します。


- ④電 圧 出 力 用 ラ ン プ:電圧出力 ON でランプが点灯します。 出力遮断でランプが点滅します。
- ⑤I Output ロ ー タ リ ー: 電流値の設定用です。スイッチ 電流出力を ON / OFF します。
- ⑥電 流 出 力 端 子:電流出力端子です。KからLに電流が流れます。
- ⑦電 流 出 力 用 ラ ン プ:電流出力 ON でランプが点灯します。 負荷電圧 2 V 以上で出力遮断により、ランプが 点滅します。

- ⑧メニュースイッチ: Free Calibration モードにしたり、Free 設定時の (Menu) 設定値を確定したりします。
- ⑨入 カ ス イ ッ チ: Free Calibration モード時に、設定値の入力を行う (Enter / Start) 時に使用します。
- ⑩ Up / Down : 設定時のカーソル移動、設定入力の Up / Down Left / Right ス イ ッ チ 等に使用します。
- ①表 示 器 (LCD): 4 × 20 の液晶モジュールで、計測条件、設定値を表示します。
- 迎コントラストツマミ:表示器の表示の濃さを調整するツマミです。(Contrast) 周囲温度によって表示の濃さが多少変わります。表示が見やすいように調整してください。
- ③GND 端 子(GND):アース板から出ているケーブルを接続します。
- ⑭ Earth 端 子 (Earth): 非接触 lor 測定の場合、この端子にアースコードを接続し、D 種接地に接続します。
- ⑮ AC 100 V 入力コネクタ: 専用の AC コードを接続します。 (AC 100 V Input)

4. 取扱方法

4.1 使用前の準備

- 1) 各種ケーブルの接続
- AC 100 V Input に専用の電源コードを接続します。
- ② V Outoput 端子に電圧取込棒(赤、白)を赤を赤端子に白を白端子にそれぞれ接続(差し込み)します。
- ③ I Output 端子に電流出力コード (赤、黒)を赤を赤端子に黒を黒端子にそれぞれ接続 (差し込み)します。
- ④ アース板の緑線を GND 端子に接続します。
- ⑤ アースコードを Earth 端子に接続し、D 種接地に接続します。

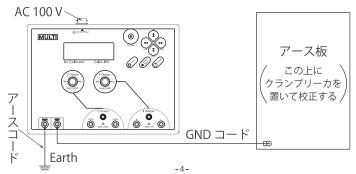

/ 注意

- ●アースを接続できない場合
 - 電圧入力が直接の場合には、測定値にほとんど影響はありませんが、 非接触の場合には、大きく測定値に影響する場合があります。その際は 以下の順で校正してみてください。
- ①アース板を使用せず、試験してみてください。 試験環境により、外部の影響が小さい場合には正常な測定値が表示 されます。
- ②アース板を使用する。

アース板にはノイズフィルタの中性点が接続されているため。アースを接続しない時の対地電圧が約50Vになりますが、外部の影響を小さくすることができます。

正常な測定値が表示されない場合には、本器の電源の極性を変えてみてください。

一警告

感電や火傷事故、発火事故の恐れがあります。

- ●本器の電源は AC 100 V ± 10 %,50 / 60 Hz です。指定電源電圧範囲外で使用しますと本器の破損や事故になります。範囲外では絶対に使用しないでください。
- V Output 端子間には AC 100 V ~ AC 240 V, 50 / 60 Hz の電圧が発生しています。感電しますので十分注意してください。

4.2 ウォームアップ

電源スイッチを ON にし、30 分間以上ウォームアップしてください。 電源投入後すぐ出力スイッチを ON すると警報機能が働いたり、出力が安定 しないことがあります。

4.3 操作方法

4.3.1 Ior Calibration モードで使用する場合

(1) 電源投入

①電源スイッチ(Power)を押します。 バージョン表示画面、電源周波数表示 画面の順に各々1秒間表示した後、 lor 設定画面になります。

(電源周波数表示画面)

(バージョン表示画面)

Power Freq:50Hz

(2) 周波数設定

①カーソルを UP / Down / Right / Left スイッチを使って、"F"の位置に移動 します。

- ② V Output ロータリースイッチをまわして設定します。
 - ・右へまわすと、Line \rightarrow 50 Hz \rightarrow 60 Hz の順に切り替わります。
 - ・左へまわすと、 $60 \text{ Hz} \rightarrow 50 \text{ Hz} \rightarrow \text{Line}$ の順に切り替わります。

(3)相線式設定


- ① カーソルを UP / Down / Right / Left スイッチを使って、" L " の位置に移動します。
- ② V Output ロータリースイッチをまわして設定します。
 - ・右へまわすと、1P2W→1P3W→3P3W→3P3W8の順に切り 替わります。
 - ・左へまわすと、3P3W8→3P3W→1P3W→1P2Wの順に切り 替わります。

(4) 電圧設定

- ① カーソルを UP / Down / Right / Left スイッチを使って、" V " の位置に移動します。
- ② V Output ロータリースイッチをまわして設定します。
 - ・右へまわすと、100 V → 200 V の順に切り替わります。
 - ・左へまわすと、200 V → 100 V の順に切り替わります。

(5)電流設定

- ① カーソルを UP / Down / Right / Left スイッチを使って、" lo " の位置に移動します。
- ② I Output ロータリースイッチをまわして設定します。
 - 右へまわすと、

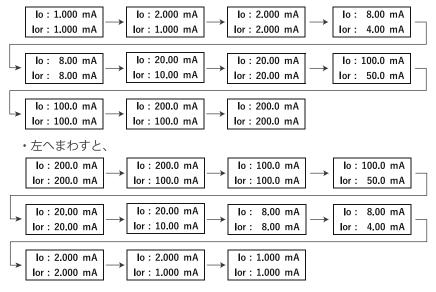

(6) 電圧出力 (V Output)

- ① V Output ロータリースイッチを押すと、設定された電圧を出力すると同時に、V Output 用 LED が点灯します。
- ② V Output ロータリースイッチを再度押すと、電圧出力を OFF すると同時に、V Output 用 LED が消灯します。


(7) 電流出力(I Output)

- ① I Output ロータリースイッチを押すと、設定された lo, lor 電流を出力すると同時に、I Output 用 LED が点灯します。
- ② | Output ロータリースイッチを再度押すと、電流出力を OFF すると同時に、| Output 用 LED が消灯します。

(8) 設定値の記憶

設定された内容は、電圧出力の ON 又は OFF、電流出力の ON 又は OFF を行なった時に、内部に記憶されます。一度電源を切って再度電源を入れた時は、最後に ON 又は OFF した時の内容が呼び出されます。

(9)ベクトル図

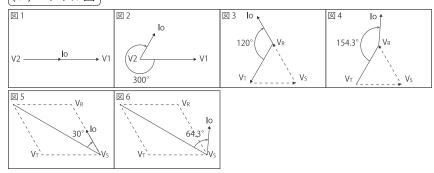

(10) lo, lor 出力誤差

lor 出力は、lo 出力誤差と位相角誤差が加算されて lor 出力となります。相線式設定 (1 P 2 W / 1 P 3 W / 3 P 3 W / 3 P 3 W 8) と電圧入力方式により lor 出力範囲は異なります。

各 lor 出力範囲は以下の通りです。

① 1 P 2 W / 1 P 3 W + 直接入力方式 (± 0.3°)

設定(1 P 2	W/1P3W)	lo 値	lor 出力範囲	算出式	ベクトル図
lo ··· 1.000 mA	lor ··· 1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 mA	0.995 mA ~ 1.005 mA	*1	図(1)
Io ··· 2.000 mA	lor ··· 1.000 mA	1.991 mA ~ 2.009 mA	0.986 mA ~ 1.014 mA	*2	図(2)
Io ··· 2.000 mA	lor ··· 2.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	1.991 mA ~ 2.009 mA	*1	図(1)
Io ··· 8.00 mA	lor ··· 4.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	3.939 mA ~ 4.061 mA	*2	図(2)
Io ··· 8.00 mA	lor ··· 8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	7.958 mA ~ 8.04 2mA	*1	図(1)
Io ··· 20.00 mA	lor ··· 10.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	9.86 mA ~ 10.14 mA	*2	図(2)
Io ··· 20.00 mA	lor ··· 20.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	19.91 mA ~ 20.09 mA	*1	図(1)
Io ··· 100.0 mA	lor ··· 50.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	49.2 mA ~ 50.7 mA	*2	図(2)
Io ··· 100.0 mA	lor ··· 100.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	99.5 mA ~ 100.5 mA	*1	図(1)
Io ··· 200.0 mA	lor ··· 100.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA	98.6 mA ~ 101.4 mA	*2	図(2)
Io ··· 200.0 mA	lor ··· 200.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA	*1	図(1)

*1: +0.3°の場合 cos(0+0.3) × lo 値より算出 ≒ 1.000 × lo 値 -0.3°の場合 cos(0-0.3) × lo 値より算出 ≒ 1.000 × lo 値

*2: +0.3°の場合 cos(60+0.3)× lo 値より算出 ≒ 0.495 × lo 値 -0.3°の場合 cos(60-0.3)× lo 値より算出 ≒ 0.505 × lo 値

② 1 P 2 W / 1 P 3 W + 非接触入力方式 (± 2.0°)

設定(1 P 2 W	/1P3W)	lo 値	lor 出力範囲	算出式	ベクトル図
Io ··· 1.000 mA	or … 1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 mA	0.994 mA ~ 1.004 mA	*1	図(1)
Io ··· 2.000 mA	or ··· 1.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	0.934 mA ~ 1.065 mA	*2	図(2)
Io ··· 2.000 mA	or ··· 2.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	1.989 mA ~ 2.007 mA	*1	図(1)
Io ··· 8.00 mA	or ··· 4.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	3.732 mA ~ 4.262 mA	*2	図(2)
Io ··· 8.00 mA	or ··· 8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	7.950 mA ~ 8.033 mA	*1	図(1)
Io ··· 20.00 mA	or ··· 10.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	9.34 mA ~ 10.65 mA	*2	図(2)
Io ··· 20.00 mA	or ··· 20.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	19.89 mA ~ 20.07 mA	*1	図(1)
Io ··· 100.0 mA	or ··· 50.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	46.7 mA ~ 53.3 mA	*2	図(2)
Io ··· 100.0 mA	or ··· 100.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	99.4 mA ~ 100.4 mA	*1	図(1)
Io ··· 200.0 mA	or ··· 100.0 mA	199.1 mA \sim 200.9 mA	93.4 mA ~ 106.5 mA	*2	図(2)
Io ··· 200.0 mA	or ··· 200.0 mA	199.1 mA \sim 200.9 mA	198.9 mA ~ 200.7 mA	*1	図(1)

*1: +2.0°の場合 cos(0+2.0)× lo 値より算出 ≒ 0.999 × lo 値 -2.0°の場合 cos(0-2.0)× lo 値より算出 ≒ 0.999 × lo 値

*2: +2.0°の場合 cos(60+2.0)× lo値より算出 ≒ 0.469 × lo値-2.0°の場合 cos(60-2.0)× lo値より算出 ≒ 0.530 × lo値

③ 3 P 3 W + 直接入力方式(± 0.3°)

設定(3	BP3W)	lo 値	lor 出力範囲	算出式	ベクトル図
lo ··· 1.000 mA	lor ··· 1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 mA	0.992mA ~ 1.008mA	*3	図(3)
Io ··· 2.000 mA	lor · · · 1.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	0.986mA ~ 1.017mA	*4	図(4)
Io ··· 2.000 mA	lor ··· 2.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	1.985mA ~ 2.015mA	*3	図(3)
Io ··· 8.00 mA	Ior ··· 4.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	3.939mA ~ 4.069mA	*4	図(4)
lo ··· 8.00 mA	lor ··· 8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	7.934mA ~ 8.066mA	*3	図(3)
lo ··· 20.00 mA	lor ··· 10.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	9.86mA ~ 10.17mA	*4	図(4)
Io ··· 20.00 mA	Ior ··· 20.00 mA	19.91 mA ~ 20.09 mA	19.85mA ∼ 20.15mA	*3	図(3)
lo ··· 100.0 mA	Ior ··· 50.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	49.3mA ~ 50.9mA	*4	図(4)
lo ··· 100.0 mA	lor · · · 100.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	99.2mA ~ 100.8mA	*3	図(3)
lo ··· 200.0 mA	lor · · · 100.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA	98.6mA ~ 101.7mA	*4	図(4)
Io ··· 200.0 mA	Ior ··· 200.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA	198.5mA ∼ 201.5mA	*3	図(3)

*3:+0.3°の場合

cos { (120+0.3) - 90 } × lo 値 × (2 / √3) より算出 ≒ 0.997 × lo 値

- 0.3° の場合

cos { (120-0.3) - 90 } × lo 値 × (2 / √3) より算出 ≒ 1.003 × lo 値

*4:+0.3°の場合

cos { (153.3 + 0.3) - 90 } × lo 値 × (2 / √3) より算出 ≒ 0.495 × lo 値

- 0.3 ° の場合

cos { (154.3 - 0.3) - 90 } × lo 値 × (2 / √ 3) より算出 ≒ 0.506 × lo 値

④ 3 P 3 W + 非接触入力方式 (± 2.0°)

設定(3P3W)	lo 値	lor 出力範囲	算出式	ベクトル図
Io ··· 1.000 mA Ior ··· 1.000 m	A 0.995 mA \sim 1.005 mA	0.974 mA ~ 1.025 mA	*3	図(3)
Io ··· 2.000 mA Ior ··· 1.000 m	A 1.991 mA ~ 2.009 mA	0.924 mA ~ 1.079 mA	*4	図(4)
Io ··· 2.000 mA Ior ··· 2.000 m	A 1.991 mA ~ 2.009 mA	1.949 mA ~ 2.049 mA	*3	図(3)
Io ··· 8.00 mA Ior ··· 4.00 m	A 7.958 mA \sim 8.042 mA	3.692 mA ~ 4.318 mA	*4	図(4)
Io ··· 8.00 mA Ior ··· 8.00 m	A 7.958 mA \sim 8.042 mA	7.790 mA ~ 8.202 mA	*3	図(3)
Io ··· 20.00 mA Ior ··· 10.00 m	A 19.91 mA ~ 20.09 mA	9.24 mA ~ 10.79 mA	*4	図(4)
Io ··· 20.00 mA Ior ··· 20.00 m	A 19.91 mA ~ 20.09 mA	19.49 mA ~ 20.49 mA	*3	図(3)
Io ··· 100.0 mA Ior ··· 50.0 m	A 99.5 mA \sim 100.5 mA	46.2 mA ~ 54.0 mA	*4	図(4)
Io ··· 100.0 mA Ior ··· 100.0 m	A 99.5 mA \sim 100.5 mA	97.4 mA ~ 102.5 mA	*3	図(3)
Io ··· 200.0 mA Ior ··· 100.0 m	A 199.1 mA ~ 200.9 mA	92.4 mA ~ 107.9 mA	*4	図(4)
Io ··· 200.0 mA Ior ··· 200.0 m	A 199.1 mA ~ 200.9 mA	194.9 mA ~ 204.9 mA	*3	図(3)

*3:+2.0°の場合 cos{(120+2.0)-90}× lo値×(2/√3)より算出≒ 0.979× lo値

- 2.0°の場合 cos { (120 - 2.0) - 90 } × lo 値 × (2 / √3) より算出 ≒ 1.020 × lo 値

*4:+2.0°の場合 cos{(154.3+2.0)-90}× lo値×(2/√3)より算出≒ 0.464× lo値

- 2.0° の場合 cos { (154.3 - 2.0) - 90 } × lo 値 × (2 / √3) より算出 ≒ 0.537 × lo 値

⑤ 3 P 3 W 8 + 直接入力方式 (± 0.3°)

設定(3 F	93W8)	lo 値	lor 出力範囲	算出式	ベクトル図
Io ··· 1.000 mA	lor · · · 1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 mA	0.992 mA ~ 1.008 mA	*5	図(5)
Io ··· 2.000 mA	lor · · · 1.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	0.986 mA ~ 1.017 mA	*6	図(6)
Io ··· 2.000 mA	lor ··· 2.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	1.985 mA \sim 2.015 mA	*5	図(5)
Io ··· 8.00 mA	lor ··· 4.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	3.939 mA ~ 4.069 mA	*6	図(6)
Io ··· 8.00 mA	lor ··· 8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	7.934 mA ~ 8.066 mA	*5	図(5)
Io ··· 20.00 mA	lor · · · 10.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	9.86 mA ~ 10.17 mA	*6	図(6)
Io ··· 20.00 mA	lor ··· 20.00 mA	19.91 mA ~ 20.09 mA	19.85 mA ~ 20.15 mA	*5	図(5)
Io ··· 100.0 mA	lor ··· 50.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	49.3 mA ~ 50.9 mA	*6	図(6)
Io ··· 100.0 mA	lor · · · 100.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	99.2 mA ~ 100.8 mA	*5	図(5)
Io ··· 200.0 mA	lor · · · 100.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA	98.6 mA ~ 101.7 mA	*6	図(6)
Io ··· 200.0 mA	lor ··· 200.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA	198.5 mA ~ 201.5 mA	*5	図(5)

*3:+0.3°の場合

cos (30 + 0.3) × lo 値 × (2/√3) より算出 ≒ 0.997 × lo 値

- 0.3°の場合

cos (30 - 0.3) × lo 値 × (2/√3) より算出 ≒ 1.003 × lo 値

*4:+0.3°の場合

 $\cos(64.3 + 0.3) \times \log$ 値 × $(2/\sqrt{3})$ より算出 $= 0.495 \times \log$ 値

- 0.3 ° の場合

cos (64.3 - 0.3) × lo 値 × (2/√3)より算出 ≒ 0.495 × lo 値

(11) 各機種の校正試験

(11)-1 M-340IRV 校正試験

① M-340IRV 仕様

機種名	種別	レンジ	確度
12 II	12.73	10 mA	0.000 ~ 9.999 mA
		10 MA	0.000 ~ 9.999 IIIA
	I , lo	100 mA	10.00 \sim 99.99 mA \pm 1.0 % rdg \pm 10 dgt
M-340IRV	1,10	60 A	0.00 ∼ 49.99 A
101-340110		00 A	50.00 \sim 59.99 A \pm 3.0 % rdg \pm 10 dgt
	非接触 lor	10 mA	0.000 \sim 9.999 mA \pm 3.0 % rdg \pm 20 dgt
	チ按照 IOr	100 mA	10.00 \sim 99.99 mA \pm 2.5 % rdg \pm 20 dgt

② lo 校正試験

	Calib	IRV の設定	M-340IRV				
lo	lor	lo 出力範囲	確度	適合の範囲	レンジ		
1.000 mA	1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 mA		0.975 mA ~ 1.025 mA			
2.000 mA	1.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA		1,961 mA ~ 2,039 mA			
2.000 mA	2.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA	\pm 1.0 % rdg \pm 10 dgt	1.901 IIIA - 2.039 IIIA	10 mA		
8.00 mA	4.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA	1	7.868 mA ~ 8.132 mA			
8.00 mA	8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA		7.000 IIIA - 0.132 IIIA			
20.00 mA	10.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	+ 1 0 % rda + 10 dat	19.61 mA ~ 20.39 mA	100 m A		
20.00 mA	20.00 mA	19.91 mA ~ 20.09 mA	± 1.0 % rug ± 10 ugt	13.01 IIIA - 20.39 IIIA	TOO IIIA		

③ 非接触 lor 校正試験(単相)

Calib	IRV の設定	(1P2W/1P3W)			
lo	lor	lor 出力範囲	確度	適合の範囲	レンジ
1.000 mA	1.000 mA	0.994 mA ~ 1.004 mA		0.944 mA ~ 1.054 mA	
2.000 mA	1.000 mA	0.934 mA \sim 1.065 mA		0.857 mA ~ 1.117 mA	
2.000 mA	2.000 mA	1.989 mA \sim 2.007 mA	\pm 3.0%rdg \pm 20dgt	1.909 mA ~ 2.087 mA	10 mA
8.00 mA	4.00 mA	3.732 mA ~ 4.262 mA		3.600 mA ~ 4.409 mA	
8.00 mA	8.00 mA	7.950 mA ~ 8.033 mA		7.691 mA ~ 8.293 mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.34 mA ~ 10.65 mA	± 2.5%rdg ± 20dgt	8.91 mA ~ 11.12 mA	100 mA
20.00 mA	20.00 mA	19.89 mA ~ 20.07 mA	- 2.3/01ug - 20ugt	19.19 mA ~ 20.77 mA	100 1114

④ 非接触 lor 校正試験 (三相)

(Calib IRV の	設定(3P3W)	M-340IRV				
lo	lor	lor 出力範囲	確度	適合の範囲	レンジ		
1.000 mA	1.000 mA	0.974 mA \sim 1.025 mA		0.924 mA ~ 1.075 mA			
2.000 mA	1.000 mA	0.924 mA \sim 1.079 mA		0.876 mA ~ 1.131 mA			
2.000 mA	2.000 mA	1.949 mA \sim 2.049 mA		1.870 mA ~ 2.130 mA	10 mA		
8.00 mA	4.00 mA	3.692 mA \sim 4.318 mA		3.561 mA ~ 4.467 mA			
8.00 mA	8.00 mA	7.790 mA ~ 8.202 mA		7.536 mA ~ 8.468 mA			
20.00 mA	10.00 mA	9.24 mA \sim 10.79 mA	± 2.5%rdg ± 20dgt	8.80 mA ~ 11.25 mA	100 mA		
20.00 mA	20.00 mA	19.49 mA ~ 20.49 mA	±2.5%iug ± 20ugt	18.80 mA ~ 21.20 mA	100 1117		

(11) - 2 MCL-800IRV 校正試験

① MCL-800IRV 仕様

機種名	種別	レンジ	確度
		10 mA	0.010 ~ 9.999 mA
	I , lo	100 mA	$10.00 \sim 99.99 \text{ mA}$ $\pm 1.0 \% \text{ rdg} \pm 10 \text{ dgt}$
	1,10	1000 mA	100.0 ~ 999.9 mA
		10 A	1.000 ∼ 9.999 A
		10 mA	0.010 \sim 9.999 mA \pm 1.5 % rdg \pm 20 dgt
	直接 lor	100 mA	10.00 ~ 99.99 mA
	直接 101	1000 mA	100.0 \sim 999.9 mA \pm 1.5 % rdg \pm 15 dgt
		10 A	1.000 ~ 9.999 A
MCL-800IRV	非接触 lor	10 mA	0.100 \sim 9.999 mA \pm 2.0 % rdg \pm 20 dgt
MOL GOOMY		100 mA	10.00 ~ 99.99 mA
		1000 mA	100.0 \sim 999.9 mA \pm 2.0 % rdg \pm 15 dgt
		10 A	1.000 ∼ 9.999 A
		10 mA	0.500 \sim 4.999 mA \pm 3.0 % rdg \pm 40 dgt
	非接触 lor	10 1117	5.000 ~ 9.999 mA
	(三相)	100 mA	10.00 ~ 99.99 mA ± 2.0 % rdg ± 15 dgt
	(= 1111)	1000 mA	100.0 ~ 999.9 mA
		10 A	1.000 ~ 9.999 A
	V	500V	10.0 \sim 499.9 V \pm 1.0 % rdg \pm 8 dgt

② lo 校正試験

	Calib	RV の設定		N	/ICL-800IRV		
lo	lor	lo 出力範囲		確度	適合の範囲		レンジ
1.000 mA	1.000 mA	0.995 mA \sim 1.0	005 mA		0.975 mA \sim	1.025 mA	
2.000 mA	1.000 mA	1.991 mA \sim 2.0	009 mA		1.961 mA ∼	2 030 mA	
2.000 mA	2.000 mA	1.991 mA \sim 2.0	009 mA		1.901 IIIA	2.033 IIIA	10 mA
8.00 mA	4.00 mA	7.958 mA \sim 8.0	042 mA		7.868 mA ~	8 132 mΔ	
8.00 mA	8.00 mA	$7.958 \text{mA} \sim 8.0$	042 mA		7,000 1117		
20.00 mA	10.00 mA	19.91 mA ~ 20	0.09 mA	\pm 1.0 % rdg \pm 10 dgt	19.61 mA ~	20 30 mA	100 mA
20.00 mA	20.00 mA	19.91 mA \sim 20	0.09 mA		19.01 IIIA	20.33 IIIA	100 1117
100.0 mA	50.0 mA	99.5 mA \sim 10	00.5 mA		97.5 mA ∼	102 5 m A	
100.0 mA	100.0 mA	99.5 mA ~ 10	00.5 mA		97.5 IIIA		1000 mA
200.0 mA	100.0 mA	199.1 mA \sim 10	00.5 mA		196.1 mA ∼		TOOU IIIA
200.0 mA	200.0 mA	199.1 mA ~ 10	00.5 mA		130:1 IIIV	203.3 IIIA	

③ 直接 lor 校正試験(単相)

	Calib I	IRV の設定		MCL-800IRV				
lo	lor	lor 出力範囲		確度	適合の範囲	レンジ		
1.000 mA	1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 n	ıΑ		0.960 mA \sim 1.040 mA			
2.000 mA	1.000 mA	0.986 mA \sim 1.014 n	١A		0.951 mA \sim 1.049 mA			
2.000 mA	2.000 mA	1.991 mA ~ 2.009 n	ıΑ		1.941 mA \sim 2.059 mA	10 mA		
8.00 mA	4.00 mA	3.939 mA \sim 4.061 n	ıΑ		3.859 mA \sim 4.141 mA			
8.00 mA	8.00 mA	7.958 mA ~ 8.042 n	ıΑ		7.818 mA \sim 8.182 mA			
20.00 mA	10.00 mA	9.86 mA ~ 10.14 n	ıΑ		9.56 mA \sim 10.44 mA	100 mA		
20.00 mA	20.00 mA	19.91 mA ~ 20.09 n	ıΑ		19.46 mA \sim 20.54 mA	100 1117		
100.0 mA	50.0 mA	49.2 mA ~ 50.7 m	Α	± 1.5 % rdg ± 15 dgt	46.9 mA ~ 52.9 mA			
100.0 mA	100.0 mA	99.5 mA ~ 100.5 n	ıΑ	± 1.5 % lug ± 15 ugt	96.5 mA \sim 103.5 mA	1000 mA		
200.0 mA	100.0 mA	98.6 mA ~ 101.4 n	ıΑ		95.6 mA \sim 104.4 mA			
200.0 mA	200.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 n	ıΑ		194.6 mA ~ 205.4 mA			

④ 直接 lor 校正試験 (三相)※ R 側と T 側各々行う事になります。

	Calib	IRV の設定		MCL-800IRV				
lo	lor	lor 出力範囲		確度	適合の範囲		レンジ	
1.000 mA	1.000 mA	0.992 mA \sim	1.008 mA		0.957 mA	~	1.043 mA	
2.000 mA	1.000 mA	0.986 mA \sim	1.017 mA		0.951 mA	~	1.052 mA	
2.000 mA	2.000 mA	1.985 mA \sim	2.015 mA	\pm 1.5 % rdg \pm 20 dgt	1.935 mA	~	2.065 mA	10 mA
8.00 mA	4.00 mA	3.939 mA \sim	4.069 mA		3.859 mA	~	4.150 mA]
8.00 mA	8.00 mA	7.934 mA \sim	8.066 mA		7.794 mA	~	8.206 mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.86 mA ~	10.17 mA		9.56 mA	~	10.47 mA	100 mA
20.00 mA	20.00 mA	19.85 mA \sim	20.15 mA		19.40 mA	~	20.60 mA	100
100.0 mA	50.0 mA	49.3 mA ~	50.9 mA	± 1.5 % rdg ± 15 dgt	47.0 mA	~	53.1 mA	
100.0 mA	100.0 mA	99.2 mA \sim	100.8 mA	± 1.5 % lug ± 15 ugt	96.2 mA	~	103.8 mA	1000 mA
200.0 mA	100.0 mA	98.6 mA \sim	101.7 mA		95.6 mA	~	104.7 mA	1000 1117
200.0 mA	200.0 mA	198.5 mA \sim	201.5 mA		194.0 mA	~	206.0 mA	

⑤ 非接触 lor 校正試験(単相)

	Calib	IRV の設定	ľ	VICL-800IRV	
lo	lor	lor 出力範囲	確度	適合の範囲	レンジ
1.000 mA	1.000 mA	0.994 mA \sim 1.004 mA		0.954 mA ~ 1.044 mA	
2.000 mA	1.000 mA	0.934 mA \sim 1.065 mA		0.895 mA ~ 1.106 mA	
2.000 mA	2.000 mA	1.989 mA \sim 2.007 mA	± 2.0 % rdg ± 20 dgt	1.929 mA ~ 2.067 mA	10 mA
8.00 mA	4.00 mA	3.732 mA \sim 4.262 mA		3.637 mA ~ 4.367 mA	
8.00 mA	8.00 mA	7.950 mA \sim 8.033 mA		7.771 mA ~ 8.213 mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.34 mA \sim 10.65 mA		9.00 mA ~ 11.01 mA	100 mA
20.00 mA	20.00 mA	19.89 mA \sim 20.07 mA		19.34 mA ~ 20.62 mA	100 1117
100.0 mA	50.0 mA	46.7 mA ~ 53.3 mA	± 2.0 % rdg ± 15 dgt	44.2 mA ~ 55.8 mA	
100.0 mA	100.0 mA	99.4 mA \sim 100.4 mA	± 2.0 % rug ± 15 ugt	95.9 mA ~ 103.9 mA	1000 mA
200.0 mA	100.0 mA	93.4 mA ~ 106.5 mA		90.0 mA ~ 110.1 mA	
200.0 mA	200.0 mA	198.9 mA \sim 200.7 mA		193.4 mA ~ 206.2 mA	

⑥ 非接触 lor 校正試験 (三相)

	Calib	IRV の設定		MCL-800IRV				
lo	lor	lor 出力範囲		確度	適合の範囲		レンジ	
1.000 mA	1.000 mA	0.974 mA \sim	1.025 mA	± 3.0 % rdg ± 40 dgt -	0.904 mA	~ 1.095 mA		
2.000 mA	1.000 mA	0.924 mA \sim	1.079 mA		0.856 mA	~ 1.151 mA		
2.000 mA	2.000 mA	1.949 mA \sim	2.049 mA		1.850 mA	~ 2.150 mA	10 mA	
8.00 mA	4.00 mA	3.692 mA \sim	4.318 mA		3.541 mA	~ 4.487 mA		
8.00 mA	8.00 mA	7.790 mA \sim	8.202 mA		7.619 mA	~ 8.381 mA		
20.00 mA	10.00 mA	9.24 mA ~	10.79 mA		8.90 mA	~ 11.15 mA	100 mA	
20.00 mA	20.00 mA	19.49 mA \sim	20.49 mA		18.95 mA	~ 21.04 mA	100 1117	
100.0 mA	50.0 mA	46.2 mA \sim	54.0 mA	\pm 2.0 % rdg \pm 15 dgt	43.7 mA	~ 56.5 mA		
100.0 mA	100.0 mA	97.4 mA \sim	102.5 mA		93.9 mA	~ 106.0 mA	1000 mA	
200.0 mA	100.0 mA	92.4 mA \sim	107.9 mA		89.0 mA	~ 111.5 mA	1000 1117	
200.0 mA	200.0 mA	194.9 mA \sim	204.9 mA		189.5 mA	~ 210.4 mA		

⑦ 電圧校正試験(1P2W)

Calib IRV の設定(1P2W/1P3W)				MCL-800IRV			
V	電圧	出力	節囲	確度	適合の範囲		
100 V	99.7 V	~	100.3 V	+ 10% rda + 9 dat	97.9 V	~	102.1 V
200 V	199.4 V	~	200.6 V	\pm 1.0 % rdg \pm 8 dgt	196.6 V	~	203.4 V

⑧ 電圧校正試験(3P3W)

١	Calib IRV	の設定(1P2W/1P3W)	MCL-800IRV			
ı	V	電圧出力範囲	確度	適合の範囲		
	100 V	99.7 V ~ 100.3 V		56.1 V ~ 59.2 V		
	100 V	★ (57.56 ~ 57.91)	± 1.0 % rdg ± 8 dgt	50.1 V 5 59.2 V		
ı	200 V	199.4 V ~ 200.6 V	- 1.0 % lug - 8 ugt	113.1 V ~ 117.7 V		
	200 V	★ (115.1 ~ 115.8)		113.1 V · · · 117.7 V		

[★] $1/\sqrt{3} = 0.577$ MCL-800IRV の電圧は測定値の 0.577 倍が表示されます。

(11)-3 MCL-500IRV 校正試験

① MCL-500IRV 仕様

機種名	種別	レンジ			i	確度
		40 mA	0.40	~	39.99 mA	
		400 mA	4.0	~	399.9 mA	\pm 1.0 % rdg \pm 10 dgt
	I, lo	4 A	0.400	~	3.999 A	= 1.0 % lug = 10 ugt
		40 A	4.00	~	39.99 A	
		500 A	40.0	~	499.9 A	± 1.0 % rdg ± 3.0 % Fs
		40 mA	0.40	~	39.99 mA	\pm 1.5 % rdg \pm 15 dgt
	直接 lor	400 mA	4.0	~	399.9 mA	± 1.2 % rdg ± 15 dgt
MCL-500IRV		4 A	0.400	~	3.999 A	± 1.2 % lug ± 13 ugt
		40 mA	0.40	~	3.99 mA	\pm 3.0 % rdg \pm 20 dgt
		40 1117	4.00	~	39.99 mA	\pm 1.5 % rdg \pm 15 dgt
	非接触 lor	400 mA	4.0	~	39.9 mA	\pm 3.0 % rdg \pm 20 dgt
	オト1女が女 IUI	400 IIIA	40.0	~	399.9 mA	\pm 1.5 % rdg \pm 15 dgt
		4 A	0.040	~	0.399 A	\pm 3.0 % rdg \pm 20 dgt
		4 4	0.400	~	3.999 A	\pm 1.5 % rdg \pm 15 dgt
	٧	500V	10.0	~	499.9 V	\pm 1.0 % rdg \pm 8 dgt

② lo 校正試験

	Calib	IRV の設定	ľ	VICL-500IRV		
lo	lor	lo 出力範囲	確度	適合の範囲	レンジ	
1.000 mA	1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 mA		0.88 mA ~ 1.11 mA		
2.000 mA	1.000 mA	1.991 mA ~ 2.009 mA	\pm 1.0 % rdg \pm 10 dgt	1.87 mA ~ 2.12 mA		
2.000 mA	2.000 mA	1.991 mA ~ 2.009 mA		1.07 IIIA - 2.12 IIIA		
8.00 mA	4.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA		7.77 mA ~ 8.22 mA	40 mA	
8.00 mA	8.00 mA	7.958 mA ~ 8.042 mA		7.77 IIIA - 0.22 IIIA		
20.00 mA	10.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA		19.61 mA ∼ 20.39 mA		
20.00 mA	20.00 mA	19.91 mA ~ 20.09 mA		19.01 IIIA - 20.33 IIIA		
8.00 mA	4.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA		6.9 mA ∼ 9.1 mA		
8.00 mA	8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA		0.5 IIIA - 5.1 IIIA		
20.00 mA	10.00 mA	19.91 mA ~ 20.09 mA		18,7 mA ∼ 21,2 mA		
20.00 mA	20.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	± 1.0 % rdg ± 10 dgt	10,7 IIIA - 21,2 IIIA	400 mA	
100.0 mA	50.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA	= 1.0 % lug = 10 ugt	97.5 mA ∼ 102.5 mA	400 IIIA	
100.0 mA	100.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA		37,3 IIIA - 102,3 IIIA		
200.0 mA	100.0 mA	199.1 mA \sim 200.9 mA		196,1 mA ∼ 203,9 mA		
200.0 mA	200.0 mA	199.1 mA ~ 200.9 mA		130,1 IIIA - 203,3 IIIA		

③ 直接 lor 校正試験 (単相)

	Calib	IRV の設定	ſ	MCL-500IRV	
lo	lor	lor 出力範囲	確度	適合の範囲	レンジ
1.000 mA	1.000 mA	0.995 mA \sim 1.005 mA		0.83 mA ~ 1.17 mA	
2.000 mA	1.000 mA	0.986 mA ~ 1.014 mA		0.82 mA ~ 1.17 mA	
2.000 mA	2.000 mA	1.991 mA \sim 2.009 mA		1.81 mA ~ 2.18 mA	
8.00 mA	4.00 mA	3.939 mA \sim 4.061 mA	\pm 1.5 % rdg \pm 15 dgt	3.72 mA ~ 4.27 mA	40 mA
8.00 mA	8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA		7.68 mA ~ 8.31 mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.86 mA ~ 10.14 mA		9.56 mA ~ 10.44 mA	
20.00 mA	20.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA		19.46 mA ~ 20.54 mA	
8.00 mA	4.00 mA	3.939 mA \sim 4.061 mA		2.3 mA ~ 5.6 mA	
8.00 mA	8.00 mA	7.958 mA \sim 8.042 mA		6.3 mA ~ 9.6 mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.86 mA \sim 10.14 mA		8.2 mA ~ 11.7 mA	
20.00 mA	20.00 mA	19.91 mA \sim 20.09 mA	±1.2 % rdg ± 15 dgt	18.1 mA ~ 21.8 mA	400 mA
100.0 mA	50.0 mA	49.2 mA ~ 50.7 mA	-1.2 /0 lug - 13 ugt	47.1 mA ~ 52.8 mA	400 IIIA
100.0 mA	100.0 mA	99.5 mA \sim 100.5 mA		96.8 mA ~ 103.2 mA	
200.0 mA	100.0 mA	98.6 mA \sim 101.4 mA		95.9 mA ~ 104.1 mA	
200.0 mA	200.0 mA	199.1 mA \sim 200.9 mA		195.2 mA ~ 204.8 mA	

④ 直接 lor 校正試験(三相)

		IRV の設定		ı	VICL-500IR\	/		
lo	lor	lor 出力的	範囲	確度	適合の範囲		レンジ	
1.000 mA	1.000 mA	0.992 mA \sim	1.008 mA		0.82 mA	~	1.17 mA	
2.000 mA	1.000 mA	0.986 mA ∼	1.017 mA		0.82 mA	~	1.18 mA	
2.000 mA	2.000 mA	1.985 mA \sim	2.015 mA		1.80 mA	~	2.19 mA	
8.00 mA	4.00 mA	3.939 mA \sim	4.069 mA	\pm 1.5 % rdg \pm 15 dgt	3.72 mA	~	4.28 mA	40 mA
8.00 mA	8.00 mA	7.934 mA ∼	8.066 mA		7.66 mA	~	8.33 mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.86 mA ∼	10.17 mA		9.56 mA	~	10.47 mA	
20.00 mA	20.00 mA	19.85 mA \sim	20.15 mA		19.40 mA	~	20.60 mA	
8.00 mA	4.00 mA	3.939 mA \sim	4.069 mA		2.3 mA	~	5.6 mA	
8.00 mA	8.00 mA	7.934 mA \sim	8.066 mA		6.3 mA	~	9.6 mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.86 mA ∼	10.17 mA		8.2 mA	~	11.7 mA	
20.00 mA	20.00 mA	19.85 mA \sim	20.15 mA	± 1.2 % rdg ± 15 dgt	18.1 mA	~	21.8 mA	400 mA
100.0 mA	50.0 mA	49.3 mA ∼	50.9 mA	±1.2 % rag ± 15 agt	47.2 mA	~	53.0 mA	400 IIIA
100.0 mA	100.0 mA	99.2 mA \sim	100.8 mA		96.5 mA	~	103.5 mA	
200.0 mA	100.0 mA	98.6 mA \sim	101.7 mA		95.9 mA	~	104.4 mA	
200.0 mA	200.0 mA	198.5 mA \sim	201.5 mA		194.6 mA	~	205.4 mA	

⑤ 非接触 lor 校正試験(単相)

	Calib	IRV の設定	MCL-500IRV			
lo	lor	lor 出力範囲	確度	適合の範囲	レンジ	
1.000 mA	1.000 mA	0.994 mA ~ 1.004 m/	\	0.76 mA ~ 1.23 mA		
2.000 mA	1.000 mA	0.934 mA \sim 1.065 m/	± 3.0 % rdg ± 20 dgt	0.70 mA ~ 1.29 mA		
2.000 mA	2.000 mA	1.989 mA \sim 2.007 m/s	V.	1.72 mA ~ 2.26 mA		
8.00 mA	4.00 mA	3.732 mA ~ 4.262 m/	\	3.52 mA ~ 4.47 mA	40 mA	
8.00 mA	8.00 mA	7.950 mA \sim 8.033 m/	±1.5 % rdg ± 15 dgt	7.68 mA ~ 8.30 mA		
20.00 mA	10.00 mA	9.34 mA ~ 10.65 m/	2 1.5 % lug 2 15 ugt	9.04 mA ~ 10.95 mA		
20.00 mA	20.00 mA	19.89 mA ~ 20.07 m/		19.44 mA ~ 20.52 mA		
8.00 mA	4.00 mA	$3.732 \text{ mA} \sim 4.262 \text{ m/s}$	1.6 mA ~	1.6 mA ~ 6.3 mA		
8.00 mA	8.00 mA	7.950 mA \sim 8.033 m/	±3.0 % rdg ± 20 dgt	5.7 mA ~ 10.2 mA		
20.00 mA	10.00 mA	9.34 mA ~ 10.65 m/	23.0 % lug = 20 ugt	7.0 mA ~ 12.9 mA		
20.00 mA	20.00 mA	19.89 mA ~ 20.07 m/	N.	17.2 mA ~ 22.6 mA	400 mA	
100.0 mA	50.0 mA	46.7 mA ~ 53.3 mA	±1.5 % rdg ± 15 dgt 90.4 mA	44.4 mA ~ 55.5 mA	400 1117	
100.0 mA	100.0 mA	99.4 mA ~ 100.4 mA		96.4 mA ~ 103.4 mA		
200.0 mA	100.0 mA	93.4 mA ~ 106.5 m/		90.4 mA ~ 109.5 mA		
200.0 mA	200.0 mA	198.9 mA ~ 200.7 m/		194.4 mA ~ 205.2 mA		

⑥ 非接触 lor 校正試験 (三相)

Calib IRV の設定				MCL-500IRV				
lo	lor	lor 出力	範囲	確度	適合の範囲			レンジ
1.000 mA	1.000 mA	0.974mA ∼	1.025mA		0.74mA	~	1.25mA	
2.000 mA	1.000 mA	0.924mA ∼	1.079mA	\pm 3.0 % rdg \pm 20 dgt	0.69mA	~	1.31mA	
2.000 mA	2.000 mA	1.949mA \sim	2.049mA		1.69mA	~	2.31mA	
8.00 mA	4.00 mA	3.692mA \sim	4.318mA		3.48mA	~	4.53mA	40 mA
8.00 mA	8.00 mA	7.790mA ∼	8.202mA	± 1.5 % rdg ± 15 dgt	7.52mA	~	8.47mA	i
20.00 mA	10.00 mA	9.24mA ∼	10.79mA		~	11.10mA	. 1	
20.00 mA	20.00 mA	19.49mA \sim	20.49mA		19.04mA	~	20.94mA	
8.00 mA	4.00 mA	3.692mA \sim	4.318mA		1.5mA	~	6.4mA	
8.00 mA	8.00 mA	7.790mA ∼	8.202mA	$\pm3.0~\%$ rdg \pm 20 dgt	5.5mA	~	10.4mA	
20.00 mA	10.00 mA	9.24mA ∼	10.79mA		6.9mA	~	13.1mA	
20.00 mA	20.00 mA	19.49mA \sim	20.49mA		16.9mA	~	23.1mA	400 mA
100.0 mA	50.0 mA	46.2mA ∼	54 . 0mA	±1.5 % rdg ± 15 dgt	44.0mA	~	56.3mA	
100.0 mA	100.0 mA	97.4mA ∼	102.5mA		94.4mA	~	105.5mA	
200.0 mA	100.0 mA	92.4mA ∼	107.9mA		89.5mA	~	111.0mA	
200.0 mA	200.0 mA	194.9mA ∼	204 . 9mA		190.4mA	~	209.4mA	

⑦ 電圧校正試験

	Calib IRV	の設定	2	MCL-500IRV			
٧	電圧	出力	節囲	確度	適合の範囲		
100 V	99.7 V	~	100.3 V	± 1.0 % rdg ± 8 dgt	97.9 V	~	102.1 V
200 V	199.4 V	~	200.6 V	1.0 % rug = 6 ugt	196.6 V	~	203.4 V

4.3.2 Free Calibration モードで使用する場合

(1) 電源投入

①メニュースイッチ (Menu)を押しながら、電源スイッチ (Power)を押します。 バージョン表示画面、電源周波数表示 画面の順に各々1秒間表示した後、 Free 設定画面になります。

(電源周波数表示画面)

(バージョン表示画面)

Power Freq:50Hz

(Free 設定画面)

[Free Calibration] F: Int Fn: 55.00 Hz V: 100.0V I: 1.000 A P: 0.0° Ip: 0.0°

(2)周波数設定

①周波数切替

出力の周波数を電源の周波数に同期する場合には "Line"側を選択します。 出力の周波数を内部発振器の周波数にする場合には"Int"側を選択します。

- ③ 項目選択用カーソル(■)を Up / Down、Right / Left スイッチを用いて "F" の位置に移動して "ENT" スイッチを押します。アンダーラインのカーソル()が "F:" の右側に表示されます。
- ⑥ V Output ロータリースイッチ、または Up / Down スイッチで設定します。
 - ●ロータリースイッチによる設定

V Output ロータリースイッチを、

右へまわすと、Line → Int の順に切り替わります。

Fへまわすと、Int \rightarrow Line の順に切り替わります。

- " Menu " スイッチを押すと、項目選択用カーソル (■) が " F " の位置に戻ります。
- ●スイッチによる設定
 - "UP"スイッチを押すと、Line \rightarrow int の順に切り替わります。
 - "Down"スイッチを押すと、Int → Line の順に切り替わります。
 - " Menu " スイッチを押すと、項目選択用カーソル () が " F " の位置に戻ります。

②内部同期周波数設定

- ③ 項目選択用カーソル(■)を Up / Down、Right / Left スイッチを用いて "Fn"の位置に移動して"ENT"スイッチを押します。
- ⑥アンダーラインのカーソル $(_)$ が "Fn:"の右側に表示されます。 Right / Left スイッチを用いて、可変する桁の部分にアンダーラインのカーソル $(_)$ を移動します。

I Output ロータリースイッチ、または Up / Down スイッチで設定します。

●ロータリースイッチによる設定

|Output ロータリースイッチを、

右へまわすと、1クリック毎に設定値が増加していきます。

左へまわすと、1クリック毎に設定値が減少していきます。

- " Menu " スイッチを押すと、項目選択用カーソルが " Fn " の位置に戻ります。
- ●スイッチによる設定
 - "UP"スイッチを押すと、押す度に設定値が増加していきます。
 - "Down"スイッチを押すと、押す度に設定値が減少していきます。
 - " Menu " スイッチを押すと、項目選択用カーソルが " F " の位置に戻ります。

(3)電圧設定

- ③項目選択用カーソル(■)をUp/Down、Right/Left スイッチを用いて "V" の位置に移動して"ENT"スイッチを押します。 アンダーラインのカーソル()が"V:"の右側に表示されます。
- ⑥ Right / Left スイッチを用いて可変する桁の部分にアンダーラインのカーソル (_) を移動します。

V Output ロータリースイッチ、または Up / Down スイッチで設定します。 設定範囲は 12.0 V ~ 240.0 V となっています。

© "Menu"スイッチを押すと、項目選択用カーソルが"V"の位置に戻ります。

(4)電圧位相角設定

- ④項目選択用カーソル(■)をUp/Down、Right/Left スイッチを用いて "P"の位置に移動して"ENT"スイッチを押します。アンダーラインのカーソル()が"P:"の右側に表示されます。
- ⑥ Right / Left スイッチを用いて可変する桁の部分にアンダーラインのカーソル (_) を移動します。

V Output ロータリースイッチ、または Up / Down スイッチで設定します。

© "Menu"スイッチを押すと、項目選択用カーソルが"P"の位置に戻ります。

(5)電流設定

- ④項目選択用カーソル(■)をUp/Down、Right/Left スイッチを用いて "I" の位置に移動して "ENT" スイッチを押します。 アンダーラインのカーソル (_) が "I:" の右側に表示されます。
- ⑥ Right / Left スイッチを用いて可変する桁の部分にアンダーラインのカーソル (_) を移動します。I Output ロータリースイッチ、または Up / Down スイッチで設定します。
- © "Menu"スイッチを押すと、項目選択用カーソルが"I"の位置に戻ります。
 - ●オートレンジ切替

本器では電流レンジが 2 mA ~ 1 A の 4 レンジとなっています。 各レンジの設定範囲は下記のとおりです。

電流レンジ	設定範囲			レンジ切替
2 mA	0.200 mA	~	2.000 mA	2.000 mA を超えると 20 mA レンジへ移行します。
20 mA	2,00 mA	~	20 00 m/	2.00 mA 以下になると 2 mA レンジへ移行します。
20 111A				20.00mA を超えると 200 mA レンジへ移行します。
200 mA	20.0 mA	~		20.0 mA 以下になると 20 mA レンジへ移行します。
200 IIIA				200.0mA を超えると 1 A レンジへ移行します。
1 A	0.200 A	~	1.000 A	0.200 A 以下になると 200 mA レンジへ移行します。

(6) 電流位相角設定

- ③項目選択用カーソル(■)を Up / Down、Right / Left スイッチを用いて "IP" の位置に移動して"ENT"スイッチを押します。 アンダーラインのカーソル()が"IP:"の右側に表示されます。
- ⑥ Right / Left スイッチを用いて可変する桁の部分にアンダーラインのカーソル(_)を移動します。

I Output ロータリースイッチ、または Up / Down スイッチで設定します。

© "Menu"スイッチを押すと、項目選択用カーソルが"IP:"の位置に戻ります。

(7)電圧出力

V Output ロータリースイッチを押すと電圧が出力すると同時に、V Output 用の LED が点灯します。もう一度押すと電圧出力を OFF すると同時に、V Output 用の LED が消灯します。

(8)電流出力

I Output ロータリースイッチを押すと電流が出力すると同時に、I Output 用の LED が点灯します。もう一度押すと電流出力を OFF すると同時に、I Output 用の LED が消灯します。

(9)設定値の記憶

設定された内容は、電圧出力の ON または OFF、電流出力の ON または OFF、 を行った時に内部に記憶されます。

一度電源を切って、再度電源を入れた時は、最後に ON または OFF した時の内容が呼び出されます。

4.4 警告機能

4.4.1 電圧出力保護

- ・過電流により出力を遮断するとともに、電圧出力用ランプを点滅表示します。
- ・V Output ロータリースイッチを押すと、点滅表示が止まります。
- ・過電流の要因を取り除いて、V Output ロータリースイッチを押すと電圧が 出力されます。

4.4.2 電流出力保護

- ・過電圧により出力を遮断するとともに、電流出力用ランプを点滅表示します。
- ・I Output ロータリースイッチを押すと、点滅表示が止まります。
- ・過電圧の要因を取り除いて、I Output ロータリースイッチを押すと電流が 出力されます。

4.4.3 過熱保護

- ・いずれかの内部放熱フィンの温度が 90 $\mathbb C$ を超えると出力を遮断すると共に温度異常画面が表示されます。電圧側 (V)、電流側 (I) 両方の温度が 60 $\mathbb C$ 未満になると、lor Calibration モードで起動した場合は lor 設定画面へ、Free Calibration モードで起動した場合は Free 設定画面に戻ります。
- ・通常は1Aレンジで連続使用した場合のみ温度以上が検知されます。

(温度異常画面)

- - O v e r H e a t - - V : 6 0 ° C I : 9 0 ° C

4.5 その他の機能

4.5.1 コントラスト (Contrast) 調整

表示器の表示の濃さを調整することができます。 ツマミを右に回すと薄くなります。

5. 製品仕様

5.1 一般仕様

- (1) 使用温湿度範囲 0 ° ~ 40 ° 、80 % RH 以下 (結露しないこと)
- (2) 保存温湿度範囲 -10 ℃ ~ 50 ℃、80 % RH 以下 (結露しないこと)
- (3) 耐 電 圧 AC 1500 V 電源 接地端子間

(50/60 Hz 1分間印加して異常なきこと)

- (4) 絶 縁 抵 抗 DC 500 V にて 10 MΩ 以上 電源 接地端子間
- (5) 表 示 器 4桁×20文字 キャラクタ LCD
- (6) 外 形 寸 法 235 mm (W) × 170 mm (D) × 54 mm (H) (突起物を含まず)
- (7) 質 量 約 1.2 kg (本体のみ)

5.2 基本仕様 (lor Calibration モード)

1)電源

- (1) 電 E AC 100 V ± 10 V (50Hz / 60 Hz)
- (2)消費電流 MAX約0.3A

2) 周波数

(1) 周 波 数 電源同期 (Line) / 内部同期 (50 Hz / 60 Hz)

3) 電圧出力

- (1) 相 数 単相
- (2) 出 力 100 V / 200 V
- (3)端 子 V1(R)-V2(T)
- (4) 過 負 荷 100 V:負荷電流 3.3 mA 以上において出力遮断

200 V: 負荷電流 1.6 mA 以上において出力遮断 内部放熱フィン 90 ℃ 以上で出力遮断、60 ℃ 未満で復帰

(5) 過 温 度

4) 電流出力 (1) 相 数 単相

(2) 出 力 下記①~⑪の中から選択

- ① lo: 200.0 mA lor: 200.0 mA
- ② lo: 200.0 mA lor: 100.0 mA
- ③ lo: 100.0 mA lor: 100.0 mA
- 4 lo: 100.0 mA lor: 50.0 mA
- ⑤ lo: 20.00 mA lor: 20.00 mA
- 6 lo: 20.00 mA lor: 10.00 mA
- 7 lo: 8.00 mA lor: 8.00 mA 8 lo: 8.00 mA lor: 4.00 mA
- (9) lo: 2.000 mA | lor: 2.000 mA
- 10 lo: 2.000 mA lor: 1.000 mA
- 11 lo: 1.000 mA lor: 1.000 mA

1P2W/1P3W/3P3W/3P3W8の中から選択します。 力 (3)相 線 電圧 - 電流間の設定位相角は下記のとおりです。 ① 1 P 2 W / 1 P 3 W -----0° /300° ② 3 P 3 W ----- 120 ° / 154.3 ° ③ 3 P 3 W 8 ----- 30 ° MCL-800IRV リード線時に使用します。 (4) 端 子 K - I (5) 過 荷 負荷電圧 2 V 以上において出力遮断 負 内部放熱フィン 90 ℃ 以上で出力遮断、60 ℃ 未満で復帰 (6) 過 温 度 5)確 度 (1) 周 波 ± 0.1% (内部同期 50 Hz / 60 Hz) 数 (2)電 圧 設定値の ± 0.3% 100 V 設定のときは、99.7 V ~ 100.3 V 200 V 設定のときは、199.4 V ~ 200.6 V 200.0 mA / 20.00 mA / 2.000 mA (3)電 流(Io) ---(設定値の ± 0.4 % ± 1 dgt) 200.0 mA 設定のときは、199.1 mA ~ 200.9 mA 20.00 mA 設定のときは、19.91 mA ~ 20.09 mA 2.000 mA 設定のときは、1.991 mA ~ 2.009 mA 100.0 mA / 8.00 mA / 1.000 mA ---(設定値の ± 0.4 % ± 1 dqt) 100.0 mA 設定のときは、99.5 mA ~ 100.5 mA 8.00 mA 設定のときは、7.958 mA ~ 8.042 mA 1.000 mA 設定のときは、0.995 mA ~ 1.005 mA ① 電圧入力直接時 (4)位相角 電圧 - 電流間位相: ± 0.3° (電圧負荷抵抗 1 MΩにおいて) ② 電圧入力非接触時 電圧 - 電流間位相: ± 2.0° 6) 確度保証条件 (1) 負 荷 力 率 100%(純抵抗負荷) (2) 温湿度範囲 23 ℃ ± 3 ℃ 80 % RH 以下 (3)接 地 有

5.3 基本仕様 (Free Calibration モード)

1)電源

(1) 電 圧 AC 100 V ± 10 V (50Hz / 60 Hz)

(2) 消費電流 MAX約0.5A

2) 周波数

(1) 周 波 数 電源同期 (Line) / 内部同期 (44.00 Hz - 66.00 Hz)

3) 電圧出力

(1)相 数 単相

(2) レ ン ジ 120 V / 240 V

(3)分解能 0.1 V

(4) レンジ切替 自動

(5) 出力範囲 120 V レンジ: 12.0V ~ 120.0V 240 V レンジ: 120.1 V ~ 240.0 V

(6)位相角 0.0°~359.9°

(7) 容 量 120 V レンジ: 0.32 VA 240 V レンジ: 0.32 VA

(8)端 子 V1(R)-V2(T)

(9) 過 負 荷 120 V レンジ:負荷電流 3.3 mA 以上において出力遮断 240 V レンジ:負荷電流 1.6 mA 以上において出力遮断

(10) 過 温 度 内部放熱フィン 90 ℃以上で出力遮断、60 ℃ 未満で復帰

4) 電流出力

(1) 相 数 単相

(2) $\nu \rightarrow 3$ 1 A/200 mA/20 mA/2 mA

(3)分解能 1Aレンジ : 0.001 A 200 mAレンジ: 0.1 mA

20 mA レンジ : 0.01 mA

2 mA レンジ : 0.001 mA

(4) レンジ切替 自動

(5) 出力範囲 1Aレンジ : 0.201 A ~ 1.000 A

200 mA レンジ : 20.1 mA ~ 200.0 mA 20 mA レンジ : 2.01 mA ~ 20.00 mA 2 mA レンジ : 0.200 mA ~ 2.000 mA

(6)位 相 角 0.0°~359.9°

(7) 容 量 1 A レンジ ------ 1 VA

200 mA レンジ ------ 0.4 VA 20 mA レンジ ----- 0.04 VA 2 mA レンジ ----- 0.004 VA

(8)端 子 K-L

1 A レンジ :負荷電圧 1 V 以上において出力遮断 (9) 過 負 荷

> 200 mA レンジ :負荷電圧 2 V 以上において出力遮断 20 mA レンジ : 負荷電圧 2 V 以上において出力遮断

2 mA レンジ :負荷電圧 2 V 以上において出力遮断

内部放熱フィン 90 ℃ 以上で出力遮断、60 ℃ 未満で復帰 (10) 過 温 度

5)確 度

(1) 周波数確度 土 0.1% (内部同期)

(2) 電 圧 確 度 設定値の ± 0.3 % ± 1 dgt

(但し、レンジでの20%以上)

設定値の ± 0.4 % ± 1 dgt (3) 電 流 確 度

(但し、2 mA レンジは 1.000 mA 以上において)

(4) 位相確度(直接) $\pm 0.3^{\circ}$ (*1)

(5) 位 相 確 度 $\pm 2.0^{\circ}$ (*1)

(非接触)

- *1:周波数設定値が 50.00 Hz 以上 60.00 Hz 以下、電圧および電流 レンジとも 100 % 設定、電圧負荷インピーダンス 1 ΜΩ 以上に おいて規定するものとします。
 - ① 50.00 Hz 未満および 60.00 Hz を超える周波数設定時は、 ±0.3°を加算するものとします。
 - ② 電圧設定値がレンジの 40 % 未満の時は ± 0.3 ° を加算するもの とします。
 - ③電流設定値がレンジの 40 % 未満の時は ± 0.3 ° を加算するもの とします。但し、2 mA レンジは、レンジの 50 % (1.000 mA) 以上において規定するものとします。

6)確度保証条件

- (1)負荷力率 100%(純抵抗負担) (2)温湿度範囲 23℃±3℃ 80%| 23 ℃ ± 3 ℃ 80 % RH 以下
- (3)接 抽 有

6. アフターサービス

万一故障した場合は、お手数でもお買い上げいただいた販売店へ直接お持ち込みください。なお、都合の悪い場合は、弊社まで郵送願います。郵送する場合は、本器を柔らかい紙、または布で包んで外箱(段ボール等)に収納し、住所、氏名、電話番号、故障内容を明記した保証書と一緒に簡易書留で郵送してください。

7. 保証について

本器は厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による 故障の節はお買い上げいただいた販売店または当社へお申しつけください。 なお、本製品保証期間はご購入日より1ヶ年です。この間に発生した故障で、 原因が明らかに当社の原因と判断された場合には無償修理致します。



保証書

※御使用者 住 所 氏 名		
MODEL NO	Calib - IRV	SER NO
保証期間	年 月より1ヶ年	Ę

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。

> お手数でも※印箇所にご記入の上本器の最終御使用者のお手許 に保管してください。

保証規定

- 1 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は保証 規定に基づき無償で修理いたします。
- 2 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3 保証書の再発行はいたしません。
- 4 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - a 不適当な取扱い、使用による故障
 - b 設計仕様条件等をこえた取扱い、使用または保管による故障

c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障 d その他当社の責任とみなされない故障
販売店名