

保証書

※御使用者 住所 氏名	
MODEL NO 102	SER NO
保証期間 年 月より1カ年	

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。
お手数でも※印箇所にご記入の上本器の最終御使用
者のお手許に保管してください。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は保証規定に基づき無償で修理いたします。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 保証書の再発行はいたしません。
- 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - 不適当な取扱い使用による故障
 - 設計仕様条件等をこえた取扱い、使用または保管による故障
 - 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - その他当社の責任とみなされない故障

販売店名

CLAMP LEAKER MODEL - 102

取扱説明書

このたびは、クランプ・リーカーMODEL-102をお買い上げいただきありがとうございます。本器は当社のすぐれた技術から創り出された信頼性の高いクランプ・リーカーです。

ご使用前に《取扱説明書》をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

この取扱説明書は、いつでも使用できるよう、大切に保管して下さい。

マルチ計測器株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町一丁目26番
秋葉原村井ビル7F
電話 03 (3251) 7013
FAX 03 (3253) 4278

安全にご使用いただくために

本器を安全にご使用いただくため、取扱説明書に記載されている注意・警告の内容は必ず厳守してください。

警告 取扱いを誤った場合に、取扱者の生命や身体に危険がおよぶ恐れがあります。その危険を避けるための注意事項です。

注意 取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れがある場合の注意事項です。

本器および取扱説明書には、安全に使用していただくために次の示すシンボルマークを使用しています。

 取扱いに注意を示しています。人体及び機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場所に付いています。

警告

感電の恐れがあります。

- 本器は低圧用です。AC600V以下の電路で使用してください。測定の前に回路電圧の確認を行ってください。
- 測定は被覆線のみとし、裸線にはクランプしないでください。
- CTケース、本体ケースの損傷や電池カバーが外れている場合は、測定をしないでください。
- 雨や湿気にさらされた状態、水滴が付着した状態や濡れた手での操作は避けてください。

本器を分解しないでください。

- 当社のサービスマン以外は本器を分解しないでください。


2. 仕様

測定機能	交流電流（クランプ式）
測定方式	積分方式
表示	3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付
測定範囲	0～200mA/100A（50/60Hz）
レンジ切換	2レンジマニュアル
精度	23℃±5℃ 80%RH以下

レンジ	分解能	確度
200mA	0.1mA	±2%rdg±5dgt（正弦波 50/60Hz）
100A	0.1A	

最大測定導体径	φ23mm
入力オーバー表示	最上位桁“1”が点滅
データホールド	「DH」マークが点灯し表示をホールドする
電池電圧表示	動作電圧以下のとき「B」マーク点灯
サンプルレート	2回/秒
使用回路電圧	AC600V以下
耐電圧	AC2000V（鉄心～リヤケース間）
使用温湿度	0～40℃ 80%RH以下（ただし結露がないこと）
保存温湿度	－10～60℃ 70%RH以下（ただし結露がないこと）
電源	LR-44(1.5V)×2（連続100時間）
消費電力	約3mW
寸法	45(W)×140(H)×20(D)mm
重量	約85g
付属品	電池 LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1（本体内蔵）

2. 各部の名称と説明

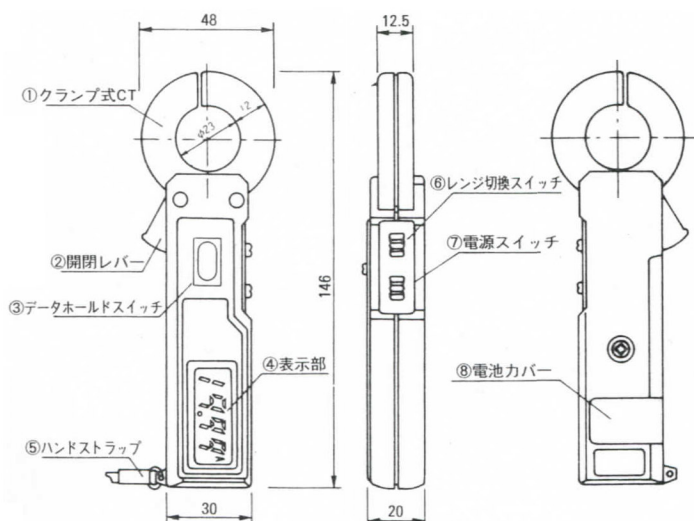

- ① クランプ式 ZCT 電流検出用のセンサで、クランプ式になっています。
- ② 開 閉 レ バ ー 内へ押すとクランプ部が開きます。
- ③ データホールドスイッチ 押すと「DH」マークが点灯し表示値を保持します。
- ④ 液 晶 表 示 器 測定値の数字表示及び電池の状態を表示します。
- ⑤ ハンドストラップ 測定の時手首へかけ、落下を防止します。
- ⑥ レンジ切換スイッチ 200mA/100Aのレンジの切換スイッチです。
- ⑦ 電 源 ス イ ッ チ 電源の「ON」「OFF」スイッチです。
- ⑧ 電 源 カ バ ー カバーを取ると電池の収納及び交換ができます。

△ 注意

損傷の恐れがあります

- 電流測定は、CTに過大電流を印加しますと発熱し、本器を損傷する恐れがあります。
- 本器には100A以上の電流を印加しないで下さい。

4. アフターサービス

万一故障した場合は、お手数でもお買い上げいただいた販売店へ直接お持ち込み下さい。なお、都合の悪い場合は弊社まで郵送願います。

郵送する場合は、本器を柔らかい紙、又は布で包んで外箱（ダンボール等）に収納し、住所、氏名、電話番号を明記した保証書といっしょに簡易書留で郵送して下さい。

5. 保証について

本器は厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障の節は、お買い上げいただいた販売店または当社へお申しつけ下さい。

なお、本製品の保証期間は購入日より1ヵ年です。この間に発生した故障で、原因が明らかに当社の責任と判定された場合には無償修理いたします。

追 記

電源スイッチを短時間の間に何回も ON・OFF すると、表示が“O.L”表示になる場合があります。

電源スイッチの ON・OFF は 2 秒以上の間隔をあけて下さい。



3. 取扱方法

3-1 測定前の準備

電池の収納

電源スイッチが「OFF」であることを確認してから、裏面下側の電池カバーを取りはずし、極性を間違えないように電池を収納して下さい。

電池カバーを矢印方向に引き上げる

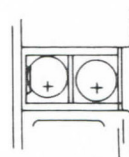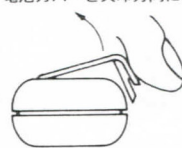

+側が上面に来るようにセットして下さい。

注記 新しい電池と交換する場合は 2 個とも同時に交換して下さい。

△ 警告

感電の恐れがあります。

- 電池ケースを外した場合、必ずもとに戻して下さい。電池ケースを外したままでの測定は危険ですから絶対にしないで下さい。

3-2 測定

- ①電源スイッチを「ON」にします。
- ②表示器に「DH」マークの表示があるときは、DATA HOLDスイッチを押してデータホールドを解除します。（「DH」マークが消える）データホールドの状態では測定ができません。
- ③レンジ切換スイッチを推定測定電流により200mA/100Aを選択します。
- ④クランプ部を開き、測定したい電線 1 本をはさみ込みクランプ部を完全にとじます。
- ⑤指示値を読みとります。（オーバーレンジの時は最上位桁“1”が点滅）読みとりにくい場所では、データホールドを活用して下さい。

※漏れ電流

接地線や単相（2線1括してクランプ）3相（3線1括してクランプ）の零相電流など、微少な漏れ電流の測定には200mAレンジを使用します。

⑥測定終了後は必ず電源スイッチを「OFF」にして下さい。

注記 使用中、液晶パネル上に「B」の文字が点灯したら、電池が消耗し、動作電圧以下になったことを示しますので、速やかに電池を新しいものと交換して下さい。